


速度表 EG-N2N 的設定及操作方法

(一) 內部 SW1 指撥開關和短路片之排列：

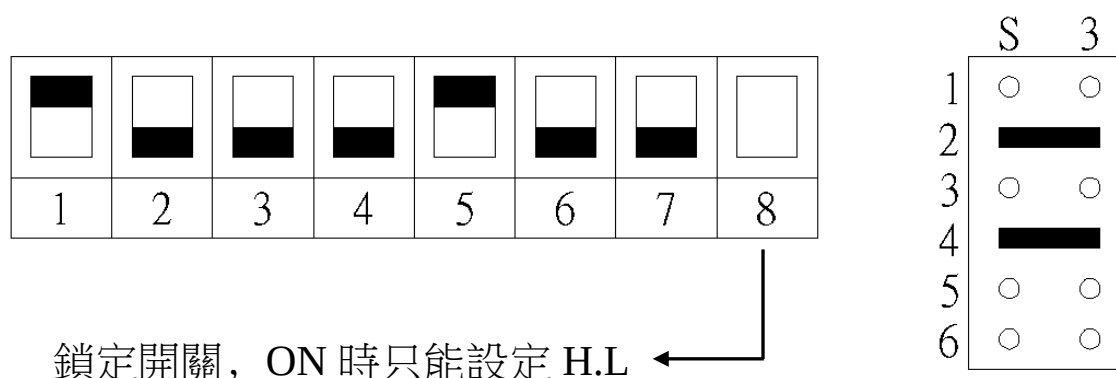

(二) 英文代號說明（在表頭內依照下列順序顯示）：

S 比例表之基本比例值。

H 高限設定 AL2。

L 底限設定 AL1。

t 電壓、電流、頻率的基本時基，出廠前設定完成（一單位為 1ms）

U 調速器的上昇時基（每加一單位為 1ms）設定 0 時，為 0.5ms。

d 調速器的下降時基（每減一單位為 1ms）設定 0 時，為 0.5ms。

P 小數點位移（有 0~4 不同的設定）：

0 全整數，無小數點。

1 小數點在個位數。

2 小數點以下有一位數。

3 小數點以下有二位數。

4 小數點以下有三位數。

※若要改變顯示值，須改變 **t** 值，**t** 值大，顯示值大，**t** 值小，顯示值小。

（三）操作說明範例：

 
Ǝ 值 1000 變更設定為 1200。




SW1 指撥開關 8 切到 OFF 之位置




送上電源




送電瞬間，顯示此訊號為正常狀況。

 


同時按下 **SET**   達到此顯示數字時，放開上述三鍵

 

此訊號出現後，按 **SET** 鍵開始設定內部參數。

 

按 **SET** 鍵

 

按  鍵



按 **SET** 鍵 1 秒，此數字顯示後，表示完成設定步驟



SW1 指撥開關 8 切回 ON 的位置，便可正式上線運作

(四) 外部接線圖

