

2020 2月至2022 10月OMNI 1.1 系列滑輪召回通知

部份1.1英吋萬向轉軸滑輪及其相關系列產品上的開啟按鈕可能不安全。如果按鈕脫離，側板可以打開，繩索可能會脫出造成嚴重傷亡。在少數於2020年2月至2022年10月生產的滑輪發現，可能沒有適當的螺絲固定膠或填縫劑，組裝螺絲可能退出。正常情況下，螺絲固定膠或填縫劑可以固定按鈕，防止這種情形發生。

Rock Exotica 發布召回於2020年2月至2022年10月間生產的Omni Block 1.1” 款式滑輪。這些滑輪必須返回檢查維修。

Rock Exotica 同時發布檢查通知，所有2018年至2022年10月製造的Omni Block款式滑輪。滑輪可由使用者/專業適當的人士自行檢查，如果您不放心自行檢查，可以寄回給我們檢查。詳細檢查標準在此文件之後。

此外，提醒您，所有產品在使用前後都必須被檢查。針對Omni 滑輪，按鈕及組裝螺絲也應包含於此檢查之中，同時也請檢查裂紋/變形/腐蝕，側板活動，輪軸及萬向錨眼、螺栓及一般狀況。因此，我們包含了補充資訊檢查2018年以前製造Omni的按鈕及組裝螺絲。

召回通知 Omni 1.1” 系列滑輪，序號20050xxx 到 22304xxx： 請停止使用，並寄回 Rock Exotica。

依照下列步驟確定你的Omni滑輪是否需要召回：

- a) 確定你的 Omni 滑輪是 1.1” 系列。
- b) 找到Omni 滑輪上的序號。.
- c) 如果序號落在 20050xxx to 22304xxx 區間，那你的Omni 滑輪就是召回產品且必須寄回Rock Exotica。跟著第4頁的說明寄回您的滑輪進行檢查或維修。

辨別您的 Omni 滑輪型號

使用下列訊息辨別您的款式，依照描述對比正確的型號。


Rock Exotica 1.1" Omni 系列

型號, 款式


- P54 Omni-Block 1.1" (Single)
- P54-B Omni-Block 1.1" (Single/Black)
- P54 D Omni-Block 1.1" (Double)
- P54 D-B Omni-Block 1.1" (Double/Black)
- P54 SB-B Omni-Block 1.1" SwivaBiner Top Single/Black)
- P54 D SB-B Omni-Block 1.1" SwivaBiner Top (Double/Black)

其他Rock Exotica Omni 款式


- P51 Omni-Block 1.5" (Single)
- P51-B Omni-Block 1.5" (Single/Black)
- P51 SH Omni-Block 1.5" Shackle Top
- P51 SS Omni-Block 1.5" Stainless Steel Sheave
- P51 D Omni-Block 1.5" (Double)
- P51 D-B Omni-Block 1.5" (Double/Black)
- P53 Omni-Block 2.0" (Single)
- P53-B Omni-Block 2.0" (Single/Black)
- P53 D Omni-Block 2.0" (Double)
- P53 D-B Omni-Block 2.0" (Double/Black)
- P55 Omni-Block 2.6" (Single)
- P55-B Omni-Block 2.6" (Single Black)
- MHP55 Omni-Rigging Block 2.6"
- MHP58 Omni-Rigging Block 4.5"

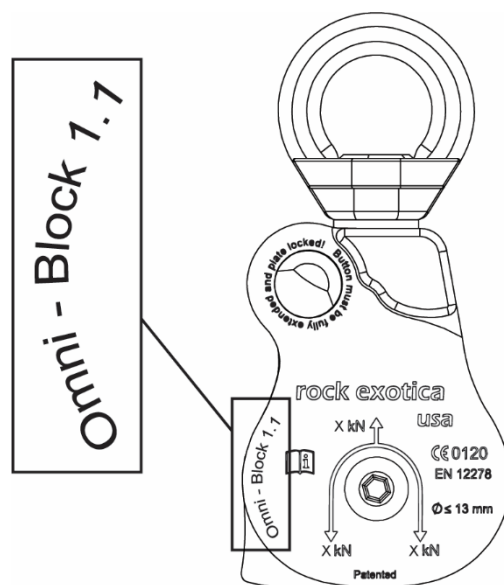


1.1" P54~ Prefix

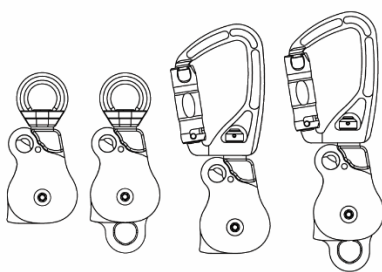


1.5" P51~ Prefix

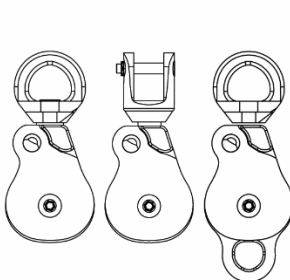

2.0" P53~ Prefix

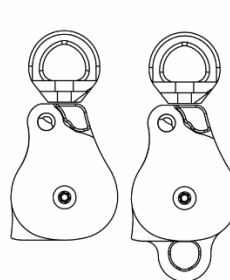

**2.6" MHP~ Prefix
P55 ~ Prefix**

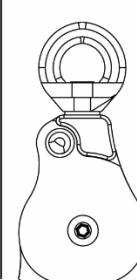

分辨您的序號

召回生產日期

召回生產日期從 2020 年 2 月到 2022 年 10 月的 1.1” Omni 滑輪。

序號符合：

20050xxx to 22304xxx

*如果您有任何關於序號是否符合這個區間的問
題，請聯繫我們，raylongoutdoors@gmail.com


Serial Number Format

2 2 0 0 1 X X X X X

DAY of
manufacture

YEAR of
manufacture

序號所在各個位置：

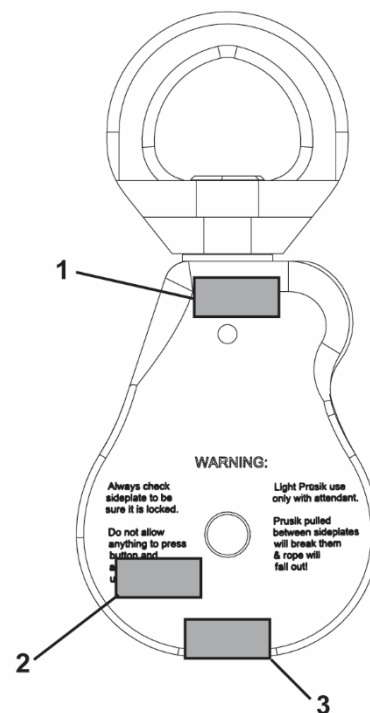

寄回您的Omni維修

依照您的區域，Omni 滑輪維修會直接由 Rock Exotica，或全世界認證代理商進行。如果您不在美國，請找鄰近代理商，點擊提供連結寄回您的裝備檢查。

依照您區域或國家的指示：

United States

Online Return Form: www.rockexotica.com/omni-recall#return

Canada

[Online Return Form \(Canada customers only\)](#)

[Email: TNT WorkNRescue](#)

SOUTH AMERICA

Customers in South America should contact recall@rockexotica.com for more information.

United Kingdom

[Online Return Form \(UK Customers only\)](#)

[Email: Gustharts](#)

www.gustharts.com

EUROPE

Customers in **Germany, France, Spain, Italy, Sweden, Hungary, Ireland and Poland** should go to www.rockexotica.de for instructions (you will be returning it to our distributor in Germany).

Customers in **Norway** should contact www.aaksafety.no

Customer in **Belgium, Luxembourg and Netherlands** should contact www.rescue3benelux.eu

ASIA

Customers in **China or HONG KONG** should contact

Customers in **TAIWAN** should contact www.raylongoutdoors.com

睿瀧股份有限公司

TEL : +886-4-23766900

E-mail: raylongoutdoors@gmail.com

Customers in **KOREA** should contact www.denalicompany.co.kr

Customers in **SINGAPORE** should contact www.camperscorner.com.sg

Customers in **THAILAND** should contact www.seaairthai.com

AUSTRALIA

Customers in Australia should contact www.southerncross.net.au

NEW ZEALAND

Customers in New Zealand should contact www.treetools.co.nz

India

Customers in India should contact www.mtandt.com or [click Here](#)

South Africa

Customers in South Africa should contact www.ropeworkz.co.za or [click here](#)

If your location is not covered above, contact the dealer or distributor where the product was originally purchased or contact recall@rockexotica.com for more information.

2018 至 2022 十月 Omni 滑輪檢查通知：下次使用前檢查




請跟隨以下步驟：

- 找到組裝螺絲的位置。
- 對照檢查標準的照片和你的滑輪。
- 跟著檢查說明決定您是否需要返回您的滑輪，讓 Rock Exotica 進一步檢查或必要的維修。


如果您不放心自行檢查，您可以寄回給我們，我們可以為您檢查。請於第4頁查看寄回資訊。

檢查評估 (從 2018 到現在)

以下是於2018年到目前製造的 Omni 滑輪檢查標準，符合這區間的序號由18001xxx開始。

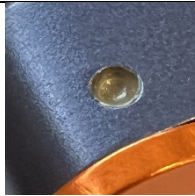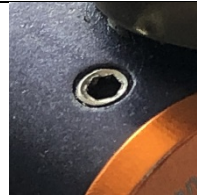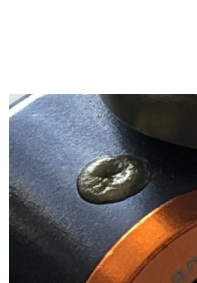 褐色 / 黃色 封口膠與表面貼齊 或稍微凹陷。 狀態：通過 ✓	 無封口膠 狀態：召回 ⚠
 白色 / 灰色 封口膠稍微凹陷、與表面貼齊 或突出表面。 狀態：通過 ✓	 褐色 / 黃色 封口膠滿出表面 狀態：召回 ⚠

Set Screw Location
is above each button on
the Omni

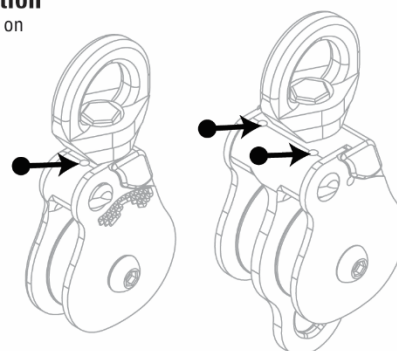

檢查評估 (2018之前)

以下檢查標準可用於2016年之前製造的 Omni滑輪。對應序號包含生產日期於15365xxx 或之前所有產品。


大約 2016 年之前的 Omni-Blocks 滑輪。按鈕組裝螺釘有螺絲膠但無封口膠。組裝螺絲的正確位置與所有後來的 Omni 相同——它應該略低於表面（見圖片）。請檢查如果您的組裝螺絲不在表面以下，請退回我們將進行維修。

如同所有 Omni 滑輪，這必須是每一次使用前後檢查的一部分。


為了使將來檢查更容易且更安全，我們建議您於組裝螺絲上加上環氧樹脂（epoxy），適用於金屬的標準兩部分環氧樹脂可於五金材料行取得。首先，先簡單的清潔油脂髒污等，在組裝螺絲上塗環氧樹脂，並擦掉多餘的部分，使其與表面切齊。稍微突一點或凹一點沒什麼關係，但要確保組裝螺絲被完全覆蓋。

等待環氧樹脂固化，檢查它是硬的，然後就完成了。

注意：如果您不放心自行操作可以寄給我們，我們會處理後返還。請於第四頁查看寄回資訊。


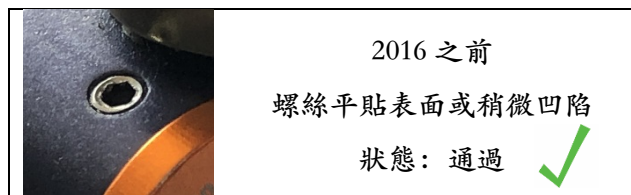


Set Screw Location
is above each button on the Omni

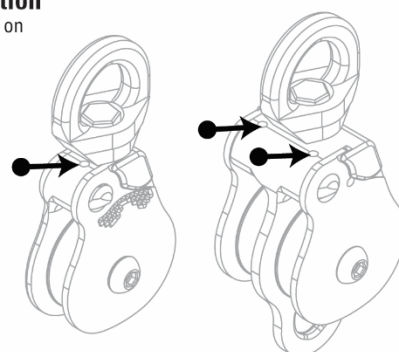


MHP58-檢查評估

以下檢查標準只適用於 MHP58, Material-Handling 4.5" Omni, 適用所有製造日期。

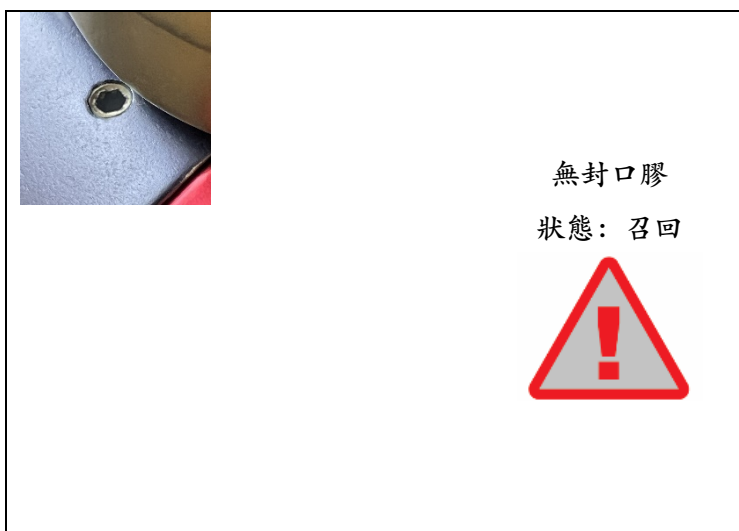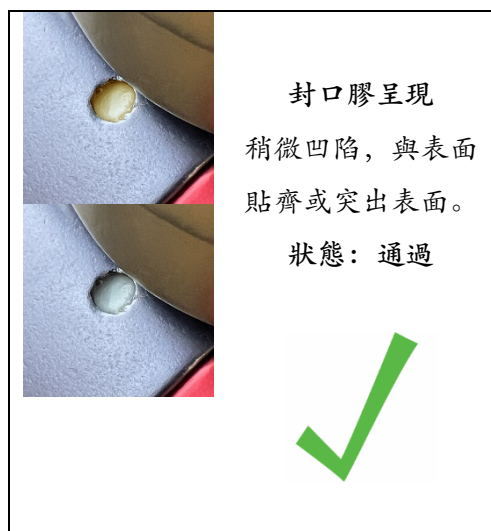

Set Screw Location
is above each button on
the Omni

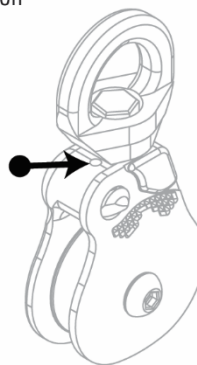

總代理 睿瀧股份有限公司

2022/12/22 編譯

睿瀧股份有限公司

TEL : +886-4-23766900

E-mail: raylongoutdoors@gmail.com